



интерьерная и фасадная лепнина

КАРНИЗ ПОТОЛОЧНЫЙ

Инструкция по монтажу
лепнины из пенополиуретана

Для КРАСОТЫ СТЕН И ПОТОЛКОВ

инструменты и материалы



Рулетка



Карандаш



Отбивочный шнур



Угломер



Торцовочная пила



Молоток



Пистолет под клей



Резиновый и
металлический
шпатели



Перчатки



Мелкозернистая
наждачная бумага



Ветошь



Саморезы



Ацетон или уайт-спирит



Мелкозернистая
водорастворимая
шпаклевка

клеи



G10U.290
290 ml

G06M.290
290 ml

G07S.290
290 ml

G08S.60
60 ml

Важно! В описании процесса монтажа изделий из пенополиуретана используется линейка клеев Profhome. При использовании клеев других производителей следуйте инструкциям на их упаковке.

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40–80 %. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

Требования к поверхности: подготовленная поверхность должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли. Слабые минеральные основания должны быть предварительно укреплены подходящей грунтовкой.

Монтаж потолочного карниза

1



Плотно прижать изделие к стене и потолку, сделать отметки по нижнему краю изделия.

2



С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.

3



С помощью угломера произвести замер угла помещения.

4



Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.

Для красоты стен и потолков

5



Равномерно нанести на монтажную поверхность клей G06M290 или G10U290 по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.

6



Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.

7



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея штапелем.

8



При необходимости места примыкания изделия к стене и потолку протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея G06M290, ацетоном — при использовании клея G10U290.

Монтаж потолочного карниза

9



При использовании клея G06M290 для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделия. Гвозди удаляются спустя 24 часа.

10



При использовании клея G10U290 фиксация финишными гвоздями не является обязательной.

11



В особых случаях необходима дополнительная фиксация изделий саморезами с шагом ≈ 600 мм: при размерах сечения более 100×100 мм или при монтаже изделий на одну монтажную плоскость.

12



Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.

Для красоты стен и потолков

13



Очистить увлажненной тканью от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

14



Нанести клей G08S60 / G07S290 на торец уже смонтированного изделия.

15



Нанести клей G06M290 или G10U290 на монтажную поверхность следующего изделия.

16



Прижать изделие к стене и потолку, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.

Монтаж потолочного карниза

17



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

18



Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.

19



Продолжить монтаж следующего изделия.

20



Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.

Для красоты стен и потолков

21



Мелкозернистой водорастворимой шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов. После высыхания шпаклевки (60 минут) при необходимости повторить «Шаг 20».

22



Заполнить клеем места примыкания изделия к стене и потолку на тех участках, где клей не выступил.

23



Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея G06M290, ацетоном — при использовании клея G06M290.

24



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.







интерьерная и фасадная лепнина